

Volvo V60 D4 2,0 16V CDI - Samochód nie ma mocy | HELLA

Volvo V60

D4 2,0 16V CDI

Kod silnika D4204 T5

Rok produkcji: 2010-2013

Samochód nie ma mocy

Kod usterki P0299

„Za niskie ciśnienie doładowania”

Jeżeli stwierdzi się podane wyżej objawy w połączeniu z kodem usterki P0299, to przyczyną może być uszkodzenie elastycznego przewodu chłodnicy powietrza doładowującego.

Jest to spowodowane stykaniem się tego przewodu z kołem pasowym, w wyniku mechanicznego uszkodzenia uchwytu przewodu sztywnego chłodnicy powietrza doładowującego.

W takim przypadku należy sprawdzić przewód elastyczny oraz uchwyt i w razie potrzeby wymienić.

Wskazówka dotycząca naprawy!

Problem został rozpoznany przez producenta pojazdu i poprawiony w ramach akcji serwisowej przez zamontowanie zmienionych przewodów elastycznego i sztywnego chłodnicy powietrza doładowującego. Możliwe, że nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone.

Usterka ta może też występować w innych modelach posiadających takie same silniki.