

Volvo V90 D3 - Niewystarczająca/opóźniona reakcja na naciśnięcie pedału przyspieszenia | HELLA

Volvo

V90 D3

Rok produkcji: 2016 - 2017

Silnik: wszystkie diesle 2,0 D4204T9

Niewystarczająca/opóźniona reakcja na naciśnięcie pedału przyspieszenia

W przypadku tej naprawy klient skarży się, że silnik reaguje nieodpowiednio i/lub z opóźnieniem na wzrost mocy wywołany naciśnięciem pedału przyspieszenia w fazie przyspieszania.

W celu wykluczenia innych możliwych przyczyn usterki należy przeprowadzić kontrolę układu elektrycznego i mechanicznego (zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu), a także odczytać kody usterek za pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego.

Mogą być zapisane następujące kody usterek:

- P00BC Przepływomierz powietrza A, za mały przepływ
- P0471 Czujnika ciśnienia spalin, wadliwy sygnał
- P0472 Czujnik ciśnienia spalin, zbyt niski sygnał
- P0473 Czujnik ciśnienia spalin, zbyt wysoki sygnał

W tym przypadku przepływ przez rurkę czujnika ciśnienia spalin jest zakłócany przez zanieczyszczenia. Rurka (nr OE: 31370333) musi zostać wymieniona! Czujnik ciśnienia spalin (nr OE: 31319419) może być również uszkodzony przez zanieczyszczenia. Należy go sprawdzić i w razie potrzeby wymienić.

Wskazówka

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji oraz zwrócić uwagę, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat!