



VW Beetle – Nie działa układ wspomagania parkowania

Karta katalogowa

Producent	Volkswagen
Model pojazdu	Beetle (5C)
Rok produkcji	2011 – 2019
Objawy	Awaria sygnału ostrzegawczego cofania / układu wspomagania parkowania

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nie działa układ wspomagania parkowania

W ww. samochodach może dojść do nagłej awarii sygnału ostrzegawczego cofania (układu wspomagania parkowania). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie „System niedostępny”. Często nie działa wtedy również funkcja „start/stop”.br/>> W tym przypadku przyczyna niekoniecznie leży po stronie oprogramowania lub komponentów elektronicznych. Najpierw należy sprawdzić bezpieczniki w skrzynce bezpieczników w przestrzeni na nogi kierowcy (zdj. 1).br/>> W większości przypadków jest uszkodzony bezpiecznik podgrzewanych elektrycznie dysz płynu do spryskiwacza (zdj. 2). Przyczyną jest zwarcie grzałki dyszy płynu do spryskiwacza, dlatego należy wymienić nie tylko bezpiecznik, ale także dysze.br/>> Po wymianie tych elementów powinna działać prawidłowo zarówno funkcja wspomagania parkowania, jak i „start/stop”.br/>> Informacja ta może dotyczyć także innych modeli pojazdów Volkswagen.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone

wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.