

VW Caddy - Nierówna praca silnika; Świeci lampka ostrzegawcza silnika | HELLA

VW

Caddy

Rok produkcji: 2010 – 2015

Silnik: CBZB

Nierówna praca silnika

Świeci lampka ostrzegawcza silnika

Kod błędu: P307A

Układ dolotowy - błąd logiczności

Przyczyną ww. problemu w połączeniu z podanym wyżej kodem błędu może być zanieczyszczenie obudowy przepustnicy.

W tej sytuacji system nie pracuje optymalnie wskutek błędu oprogramowania sterownika silnika.

Może to spowodować powstanie osadu nagaru olejowego w układzie dolotowym i w obudowie przepustnicy.

Rozwiązanie problemu:

W celu wykluczenia innych przyczyn usterki należy najpierw sprawdzić urządzenia peryferyjne (czujniki sterownika itd.) układu. Jeżeli nie został tu stwierdzony błąd, należy wykonać następujące czynności.

- Odczytać i wyczyścić rejestrator błędów
- Wyczyścić obudowę przepustnicy zgodnie z instrukcją producenta
- Przeprowadzić aktualizację oprogramowania sterownika silnika (autoryzowany warsztat)
- Odczytać rejestrator błędów, usunąć ewentualnie zapisane kody błędów

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną i ponownie odczytać rejestrator błędów.