

VW Golf 4 - Silnik gaśnie krótko po rozruchu | HELLA

VW

Golf 4 (1J)

Rok modelowy: 2002

Wszystkie modele z przyrządem wielofunkcyjnym Bosch RB8

Silnik gaśnie krótko po rozruchu

W wymienionych samochodach silnik może gasnąć krótko po rozruchu. Powodem może być wadliwe działanie immobilizera.

Impulsy napięciowe przy włączaniu zapłonu powodują w indywidualnych przypadkach zakłócenia w przyrządzie wielofunkcyjnym.

Może to zakłócać wymianę danych między przyrządem wielofunkcyjnym i immobilizerem. Jeżeli w pamięci błędów są zapisane takie kody jak: 17978 (P1570) = sterownik silnika, immobilizer zablokowany lub 18058 (P1650) = magistrala danych, przyrząd wielofunkcyjny - brak sygnału, wskazuje to na wadliwe działanie przyrządu wielofunkcyjnego. W takim przypadku może pomóc wymiana na zmodyfikowany przyrząd wielofunkcyjny.

Pamiętaj, że po wymianie przyrządu wielofunkcyjnego należy zaprogramować immobilizer za pomocą odpowiedniego przyrządu diagnostycznego.