



VW Golf 7 – Awaria wentylatora nawiewu powietrza

Karta katalogowa

Producent	Volkswagen
Model pojazdu	Golf 7
Rok produkcji	2012 – 2017
Objawy	Awaria wentylatora nawiewu powietrza

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Uszkodzony wentylator nawiewu powietrza w VW Golf 7

W wyżej wymienionych pojazdach z klimatyzacją i automatyczną regulacją temperatury może wystąpić sporadyczna lub całkowita awaria wentylatora nawiewu powietrza. W celu rozwiązania problemu należy odczytać pamięć błędów sterownika klimatyzacji/ogrzewania. Jeśli kod błędu wskazuje na usterkę mechaniczną (np. B10BE07), możliwa jest usterka silnika wentylatora. Jeśli kod błędu odnosi się do zasilania lub sygnałów (np. B10BE31), w większości przypadków uszkodzony jest elektroniczny sterownik wentylatora. Przed wymianą komponentów należy wykluczyć inne przyczyny nieprawidłowego działania (uszkodzony bezpiecznik). Ponadto zaleca się sprawdzenie, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania sterownika klimatyzacji/ogrzewania.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.