

VW New Beetle - Nieprawidłowe zachowanie silnika podczas rozruchu | HELLA

VW

New Beetle

Wszystkie modele

Powyższa usterka może mieć wiele przyczyn. Nieprawidłowe wartości mogą powodować wymienione symptomy. Ponadto w sterowniku mogą zostać zarejestrowane następujące kody błędów:

- P1556 – ciśnienie turbosprężarki, graniczna wartość regulacji nie osiągnięta.

W takim przypadku postępować w następujący sposób.

- Wyciągnąć wtyczkę wielokrotną wiązki kablowej ze sterownika silnika i z czujnika temperatury płynu chłodzącego. Sprawdzić przepływ prądu.

- Styki sprawdzić po obu stronach pod kątem korozji i uszkodzeń mechanicznych, w razie potrzeby naprawić.

- Sprawdzić przyłącza masowe.

- Sprawdzić sprawność czujnika temperatury płynu chłodzącego. Przy temperaturze 80°C czujnik musi mieć opór 275-375 omów. Jeżeli czujnik jest uszkodzony, należy go wymienić.

