

VW Passat - Zmniejszona skuteczność hamowania wzgl. niedostateczne wzmocnienie siły hamowania | HELLA

VW Passat

Rok produkcji: 04.2015 bis 10.2015

Wszystkie pojazdy z funkcją „inteligentnej ochrony pieszych“

Zmniejszona skuteczność hamowania wzgl. niedostateczne wzmocnienie siły hamowania

Przyczyną wyżej wymienionej usterki może być wadliwy agregat ESC elektrycznego systemu kontroli stabilności pojazdu. Uszkodzone wzgl. zakleszczone tłoki uniemożliwiają kontrolowane wytwarzanie lub redukcję ciśnienia w hydraulicznym układzie hamulcowym. Ze względu na to, że producent nie przewiduje możliwości naprawy tej jednostki hydraulicznej, konieczna jest wymiana całego podzespołu.

