



VW Polo – #wieci si# kontrolka silnika

Karta katalogowa	
Producent	Volkswagen
Model pojazdu	Polo
Silnik	1.0 TSI
Kod silnika	DKLA
Rok produkcji	2017 do 2021
Objawy	#wieci si# kontrolka silnika
Zalecane narz#dzie HGS	mega macs X

ⓘ Wa#na informacja dotycz#ca bezpiecze#stwa

Usterka w uk#adzie odpowietrzania zbiornika

W tym modelu samochodu mo#e za#wieci# si# kontrolka silnika na desce rozdzielczej. W pamie#ci b###dów elektroniki silnika mo#e zosta# zapisany b###d nat###enia przep#ywu w uk#adzie odpowietrzania zbiornika, nawet je#li nie b#d# widoczne #adne inne nieprawid#owo#ci podczas jazdy.

Je#li wyst#pi powy#sza usterka, a podczas diagnostyki nie zostan# stwierdzone jednoznaczne usterki w uk#adzie odpowietrzania zbiornika, nale#y zwróci# szczegól#n# uwag# na zawór odpowietrzania zbiornika. Zawór steruje recyrkulacj# oparów paliwa zgromadzonych w zbiorniku z w#gлем aktywnym do uk#adu dolotowego. W przypadku awarii zaworu nie b#dzie ju# mo#liwe prawid#owe regulowanie wymaganego nat###enia przep#ywu. W rezultacie uk#ad dzia#a poza przewidzianymi parametrami pracy, co wp#ywa na sk#ad mieszanki i mo#e spowodowa# zapalenie si# kontrolki silnika.

Problem ten jest ju# znany producentowi samochodu. Je#li w trakcie dalszej diagnostyki nie zostanie wykryta #adna inna usterka w uk#adzie odpowietrzania zbiornika, rozwi#zaniem mo#e by# wymiana zaworu odpowietrzaj#cego zbiornika oraz pojemnika z w#gлем aktywnym. Ponadto

należy sprawdzić przewody systemu zgodnie z zaleceniami producenta i w razie potrzeby wyczyścić je.

W razie potrzeby skontaktować się z producentem pojazdu lub jego autoryzowanym serwisem.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.

Wskazówka:

Przestrzegać instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Usterka ta może występować również w innych modelach o takim samym wyposażeniu.



Przykładowy widok zaworu odpowietrzającego zbiornika