



VW T6 – Silnik szarpie: słaba moc

Karta katalogowa	
Producent	Volkswagen
Model pojazdu	T6
Silnik	2,0 I Diesel
Kod silnika	CXHA
Rok produkcji	2015 – 2019
Objawy	Silnik szarpie
Kody błędów	27277 / 27064

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Kod błędu czujnika temperatury paliwa 27277 / 27064: Silnik szarpie i ma słabą moc

Jeśli w ww. samochodach pojawiają się problemy z mocą silnika lub jeśli silnik szarpie, przyczyną może być uszkodzony czujnik temperatury paliwa ([zdj. 1](#)). Często w sterowniku silnika dodatkowo pojawia się kod błędów 27277 i/lub 27064 (nieprawidłowy sygnał).br/>Zmierzone wartości czujnika temperatury paliwa są uwzględniane jako zmienna korekcyjna w obliczeniach czasu trwania wtrysku i momentu wtrysku. Wystąpienie błędu w tym miejscu może mieć wpływ na moc silnika. Czasami silnik szarpie i świeci się lampka kontrolna silnika.br/>W niektórych przypadkach paliwo dostaje się do czujnika temperatury wskutek wewnętrznej nieszczelności ([zdj. 2](#)). W niektórych przypadkach dochodzi również do korozji styków wtyczki. W celu rozwiązania problemu należy wymienić czujnik temperatury. Skorodowane styki należy wyczyścić lub wymienić.br/>Po wymianie czujnika należy skasować pamięć błędów za pomocą urządzenia diagnostycznego, np. serii Mega-Macs firmy Hella-Gutmann i przeprowadzić jazdę próbną.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone

wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.