

VW Touareg (7P5) - Sporadycznie nie działa zacisk 15 | HELLA

VW

Touareg (7P5)

Rok produkcji: 2012

Sporadycznie nie działa zacisk 15

Przyczyną usterki zacisku 15 (plus sterowany) jest w tym przypadku uszkodzony uchwyt przekaźnika w głównej skrzynce bezpiecznikowej.

Wskazówka dotycząca naprawy:

Sprawdzić datę produkcji głównej skrzynki bezpiecznikowej.

Problem dotyczy tylko głównych skrzynek bezpiecznikowych (pod fotelem kierowcy) o następującej dacie produkcji: 25.11.2011.

- Wymienić główną skrzynkę bezpiecznikową.

Nr OE 7P0 937 548F (nie dla pojazdów hybrydowych)

Nr OE 7P0 937 548G (dla pojazdów hybrydowych)

Jeżeli główna skrzynka bezpiecznikowa została już wymieniona w ramach akcji naprawczej producenta, informuje o tym naklejka w obszarze wnęki koła zapasowego i książce serwisowej.