

VW Touareg (7P5) - Świeci się lampka kontrolna ciśnienia w oponach | HELLA

VW Touareg

(7P5)

Rok produkcji: 2010 - 2014

Świeci się lampka kontrolna ciśnienia w oponach

(przy eksploataowaniu opon zimowych)

Jeśli powyższy problem zostanie stwierdzony, jedną z możliwych przyczyn może być nieprawidłowy/wadliwy czujnik ciśnienia w oponach.

W tym przypadku w kołach zimowych zastosowano niewłaściwe czujniki ciśnienia w oponach.

W celu wykluczenia innych możliwych przyczyn usterki należy przeprowadzić kontrolę układu elektrycznego i mechanicznego (zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu), a także odczytać kody usterek za pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego. (Kody usterek nie zostały zapisane w sterowniku silnika)

Jeżeli nie zostaną wykryte żadne inne usterki, należy wymienić czujnik ciśnienia w oponach 4x (nr OE - 5Q0 998 270).

Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

Wskazówka: moment dokręcania śrub(y)/czujnika (4 Nm).

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności naprawy.

Uwaga: pojazd elektryczny!

Elementy wysokonapięciowe, występuje ryzyko wypadku i zranienia (porażenie prądem)!

Należy pamiętać, że prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat i należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji!

Uwaga: Inne modele, których to dotyczy

-Passat (3G_)