



VW Touareg - Fehlerhafte Partikelfilterregeneration

Datenblatt

Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	Touareg (7P5)
Motor	TDI (Diesel)
Baujahr	2010 - 2014
Symptom	Fehlerhafte Partikelfilterregeneration Reduzierte Motorleistung Motorkontrolllampe kann aufleuchten

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

VW Touareg: Was könnte die Ursache für eine reduzierte Motorleistung und das Aufleuchten der Motorkontrolllampe sein?

Wird die genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache ein defekter Abgasdifferenzdruck-Sensor sein.

Zum Ausschluss anderer möglicher Störungsursachen, sollten elektrische und mechanische Systemtests (nach Fahrzeugherstellervorgaben), sowie eine Fehlercodeabfrage mittels eines geeigneten Diagnosegeräts erfolgen.

Zunächst die Steckverbindungen / Sensorschläuche visuell auf Verunreinigungen und Beschädigungen prüfen und ggf. mit dafür geeigneten Mitteln reinigen, beziehungsweise bei einer Beschädigung nach Fahrzeugherstellerangaben erneuern.

Sind keine weiteren Fehlfunktionen festzustellen, ist der Abgasdifferenzdrucksensor zu ersetzen (passendes Ersatzteil von HELLA: 6PP 009 409-231 / OE-Artikelnummer: 059 906 051 A).

 Hinweis



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.