

VW Touran - Światła hamowania świecą przy włączonym zapłonie | HELLA

VW

Touran

Rok produkcji: 2003 do 2006

Światła hamowania świecą przy włączonym zapłonie.

Jeżeli zgłaszany jest ww. błąd, a dodatkowo świecą lampki kontrolne ABS, EPC, ESP na desce rozdzielczej, to jako przyczynę można brać pod uwagę uszkodzony czujnik sprzęgła (czujnik położenia sprzęgła).

W układzie ABS pojawia się błąd 00526, oznaczający „Włącznik świateł hamowania – niezrozumiały sygnał”.

W tym przypadku najpierw należy sprawdzić działanie włącznika świateł hamowania. Jeżeli włącznik świateł hamowania nie wykazuje uszkodzeń, należy sprawdzić bezpiecznik nr 7 w skrzynce bezpiecznikowej „Akumulator” pod maską. W razie uszkodzenia bezpiecznik należy wymienić. Jeżeli bezpiecznik miałby ponownie nie zadziałać, to defekt ten może wskazywać dodatkowo na ww. błąd w „czujniku sprzęgła”. Ze względu na eksponowane położenie i uszkodzenie gumowego kołpaka na pompce siłownika sprzęgła do wnętrza może dostać się woda. Może to spowodować uszkodzenie czujnika Halla lub awarię bezpiecznika. Producent oferuje w tym przypadku nowy czujnik Halla z ulepszonym uszczelnieniem.

Wskazówka:

Funkcja bezpieczeństwa polegająca na tym, że w przypadku uszkodzenia bezpiecznika świecą światła hamowania, to rozwiązanie specjalne VW.