



VW Up / Seat Mii / Skoda Citigo – Słaba moc silnika

Karta katalogowa	
Producent	VW Seat Skoda
Model pojazdu	Up Mii Citigo
Silnik	1,0 MPI
Kod silnika	CHYA
Rok produkcji	2011 – 2016
Objawy	Słaba moc silnika
Kody błędów	P0010 P0016 P0088 P0341

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Słaba moc silnika: Kody błędów P0010, P0016, P0088, P0341 w sterowniku

W wyżej wymienionych pojazdach może dojść do zmniejszenia mocy silnika. W pamięci błędów często zapisywane są kody błędów P0010/P0016/P0088/P0341. Odnoszą się one do układu zmiennych faz rozrządu lub pozycji wału korbowego/wałka rozrządu. Oprócz klasycznych źródeł błędów w obszarze rozrządu, szczególną uwagę należy zwrócić na zawór ciśnienia oleju układu zmiennych faz rozrządu (patrz zdjęcie). Zatkanie lub zanieczyszczenie nagarem otworów olejowych może prowadzić do wyżej wymienionych objawów. Zwykle przyczyniają się one do wadliwego działania wałka rozrządu. Aby temu zaradzić, można wyczyścić zawór ciśnienia oleju sterowania wałkiem rozrządu. W niektórych przypadkach korzystna jest natychmiastowa wymiana. Zaleca się również sprawdzenie obszaru otworu olejowego w głowicy cylindrów pod kątem zanieczyszczeń. Za pomocą urządzenia diagnostycznego (np. Hella Gutmann mega macs X) należy skasować pamięć błędów. Na koniec należy przeprowadzić jazdę próbną.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.