

Opel Różne modele - Niedostateczna moc silnika | HELLA

Opel

Różne modele

Silnik: Z16XEP

Niedostateczna moc silnika

Świeci sporadycznie lampka kontrolna silnika

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu z podanymi niżej kodami błędów mogą być niedrożne/zablokowane kanały układu recyrkulacji spalin (kanały systemu EGR).

Kody błędów:

- P0171 zbyt uboga mieszanka
- P0300 rozpoznano wady spalania w kilku cylindrach
- P0301 / P0302 / P0303 / P0304

rozpoznano wady spalania w cylindrach 1/2/3/4

- P1300 pusty zbiornik paliwa

W celu wykluczenia defektu zaworu recyrkulacji spalin (zaworu EGR) i innych źródeł błędu należy najpierw sprawdzić peryferie układu recyrkulacji spalin.

Jeżeli nie zostały tu stwierdzone żadne błędy, należy wykonać następujące czynności:

- Odczytać rejestrator błędów i usunąć zapisane kody błędów
- Zdemontować kolektor dolotowy zgodnie z instrukcją producenta
- Wyczyścić kanały układu recyrkulacji spalin przy użyciu odpowiednich narzędzi
- Zamontować kolektor dolotowy zgodnie z instrukcją producenta
- Odczytać rejestrator błędów i usunąć ewentualnie zapisane kody błędów

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną i ponownie odczytać rejestrator błędów.