

Alfa Romeo 159 - A direção assistida faz ruídos | HELLA

Alfa Romeo

159

Todos os modelos

Se um cliente reclamar do erro acima, isso pode ser causado por ar que entrou no sistema de direção. Os ruídos são produzidos pela cavitação e ocorrem principalmente durante a fase de arranque a frio. Essas reclamações geralmente podem ser resolvidas com o uso de um óleo especial. Neste caso, proceda da seguinte forma:

- Conduza o veículo para a plataforma e eleve-o.
- Drene o óleo da bomba da direção assistida do sistema de direção.
- O reservatório de óleo da bomba da direção assistida também deve ser substituído nos motores 1.9 JTD 16V e 3.2 JTS.
- Vire o volante para a esquerda e para a direita 5 vezes até ao limite exterior.
- “Lave” o sistema de direção com óleo novo (Tutela GI/R, ISO VG 22, estipulado pela Alfa Romeo).
- Em seguida, encha o sistema com a quantidade necessária.
- Para ventilar o sistema, ligue o motor e gire o volante para a esquerda e para a direita 5 vezes até o limite externo.
- Se necessário, complete o óleo hidráulico.
- Verifique se o sistema de direção está estanque.