



Audi A4, A6, A8 e Q7 - Código de erro P3134 e a luz de controlo do motor brilha

Ficha técnica	
Fabricante	Audi
Modelo	A4, A6, A8, Q7
Motor	V6 TDI (2,7 l e 3,0 l)
Ano de fabrico	2004–2010
Sintoma	Código de erro P3134 “Borboleta do acelerador para fluxo de ar Eixo longitudinal 1”; luz de controlo do motor brilha.




Código de erro P3134 “Borboleta do acelerador para fluxo de ar Eixo longitudinal 1” nos modelos Audi A4, A6, A8 e Q7

Este erro surge, por norma, em veículos com quilometragem elevada. O problema pode ser uma folga acentuada no apoio do eixo ou nas cabeças esféricas da barra de ligação da borboleta do acelerador. O defeito é facilmente detetável durante o acionamento manual e controlo visual simultâneo.

A borboleta do acelerador e o acionamento do atuador formam uma unidade e têm de ser substituídos em conjunto.

Aviso de reparação:shy /> Após a substituição, o módulo de comando da borboleta do acelerador tem de ser programado com um aparelho de diagnóstico. Com o mega macs, essa programação é realizada no ponto de menu “Ajuste base”, conforme exemplificado na figura.

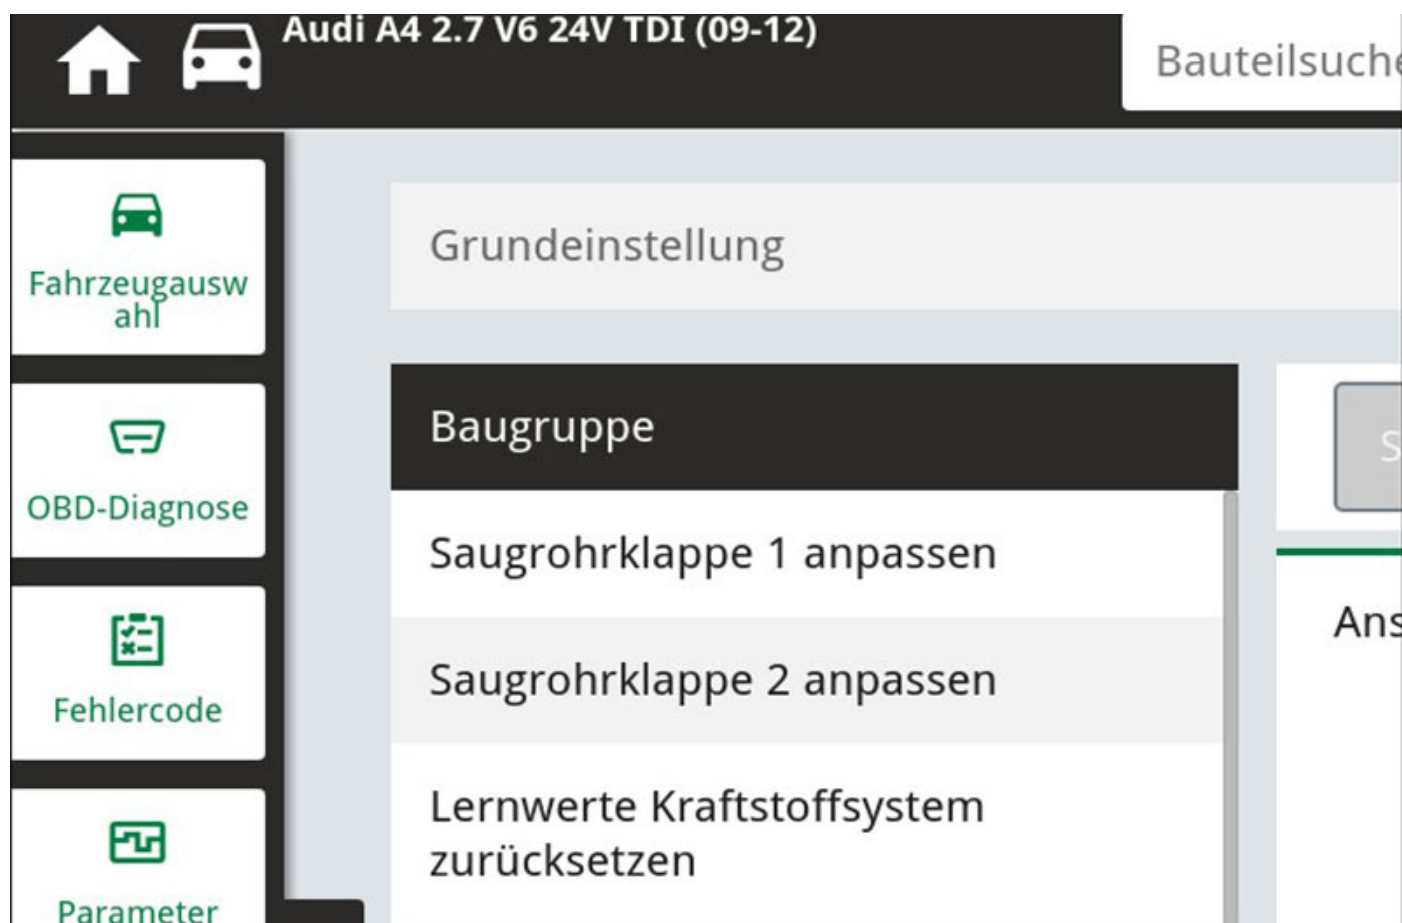

Ponto de menu “Ajuste base” do mega macs