



BMW F33 - Som não é reproduzido

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	F33
Motor	2.0i
Código do motor	N20
Ano de fabrico	2015
Sintoma	Som e avisos acústicos não são reproduzidos
Ferramenta recomendada	mega macs X



Permanente não reprodução de som e sons de onda no habitáculo do veículo

No modelo de veículo acima mencionado pode ocorrer uma falha total na reprodução de sons. Além disso podem ser, por vezes, ouvidos sons de ondas no habitáculo do veículo durante a condução.
Se um dos sintomas acima mencionados for perceptível, verificar primeiro se o amplificador de áudio apresenta sinais de humidade. Caso sejam identificados sinais de água durante a inspeção visual do amplificador, verificar em primeiro lugar os pontos de escoamento de água na área dos elevadores de vidros traseiros.
Quando a água não pode escoar corretamente, esta acumula-se em grande quantidade nos pontos de escoamento de água que podem assim, após algum tempo, transbordar para a bagageira. As acumulações de sujidade nos pontos de escoamento de água e entre a soleira e o escoamento podem ser a causa deste problema.
Para verificar se estes pontos estão bloqueados, verter água sobre os vidros laterais traseiros. A água escorre sobre os vidros laterais traseiros para os pontos de escoamento de água e deve então escoar para o exterior. Durante a verificação, o escoamento de água na área das rodas traseiras tem de ser visível.
Caso os pontos de escoamento estejam bloqueados, a limpeza e a remoção dos bujões inferiores dos pontos de escoamento de água podem solucionar o problema. Ao limpar é necessário remover os revestimentos das soleiras e os

revestimentos inferiores laterais de acordo com as especificações do fabricante. Após a limpeza dos componentes é necessário remover os bujões em ambos os pontos de escoamento de água. Após a execução destas medidas, a água deve escoar outra vez corretamente.

Caso outros componentes tenham sido danificados pela infiltração de água, estes têm de ser reparados de acordo com as especificações do fabricante. O fabricante do veículo identificou o problema que foi solucionado no âmbito de uma ação de serviço.

Este tipo de erro também pode ocorrer noutros modelos que tenham uma variante de equipamento equivalente.

 Aviso

Observar sempre os avisos de manutenção e de reparação do respetivo fabricante do veículo!