



BMW Série 2 Active Tourer — Avaria de vários sistemas em combinação com o volante multifunções

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	Série 2 Active Tourer (F45)
Motor	Todos
Ano de fabrico	2014–2017
Sintoma	Avaria de vários sistemas relacionada com problema no volante multifunções



Avárias de sistemas ou falhas de funcionamento e código de erro 030410

Nos veículos supracitados podem ocorrer várias avárias/falhas de funcionamento (controlo de velocidade, seleção de velocidade) em combinação com o volante multifunções. No painel de instrumentos combinado pode ser eventualmente exibida a mensagem de erro “Cruise control failed” (Avaria do controlador de velocidade). Além disso, pode estar registado o código de erro 030410 (MFL LIN slave) no módulo de comando. A causa destes problemas pode dever-se a uma falha de contacto entre a espiral de contacto do volante e o conector múltiplo na cablagem do volante. Para resolver o problema, deve-se proceder à substituição da espiral de contacto e da cablagem do volante. Para isso, recomenda-se a entrar em contacto com o fabricante do automóvel ou com um concessionário autorizado da marca.

AVISOS

Esta informação eventualmente também é aplicável a outros modelos BMW.

