

Série BMW Todos os modelos - Falha no controlo dinâmico de condução (DSC) | HELLA

BMW

Série: F10, F11, F12, F13, F18, F25

Todos os modelos

Falha no controlo da dinâmica de condução (DSC)

A luz de aviso ESP acende

Código de erro: 480A66

Pode haver várias razões para que a mensagem de erro acima seja exibida no painel de instrumentos, em combinação com a mensagem do Check Control «Avaria do DSC/Estabilidade reduzida do veículo». Este erro ocorre principalmente quando a função Auto Hold está ativa e quando o veículo está a arrancar. Em certos casos, também pode ocorrer devido a um erro do condutor, se este mantiver o pé no pedal do travão durante demasiado tempo ao arrancar (condução com os dois pés).

Testes

Os seguintes testes devem ser realizados para determinar a causa:

- Verifique se o interruptor do pedal do travão está corretamente instalado e funciona adequadamente.
- Verifique o funcionamento e a capacidade do pedal do travão para retornar à sua posição.
- Verifique a cablagem elétrica e as ligações das fichas dos conjuntos afetados.

Observe também as notas de reparação fornecidas pelo fabricante do veículo sobre esta questão.

Nota

Se não forem encontrados defeitos, o software da unidade de controlo ESP poderá ser atualizado para corrigir o erro.

Por favor, consulte uma oficina autorizada sobre este assunto.