

Citroën C3 — Luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acende | HELLA

Citroën

C3

Ano de fabrico: 2002–12.2006

Motor: 1.6i 80 KW (NFU)

Luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acende

Se, nos veículos supracitados, a luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acender, esta falha pode dever-se a um defeito do sensor do líquido de refrigeração.

A mensagem de erro supracitada pode dever-se a uma fissura no sensor da temperatura do líquido de refrigeração. Eventualmente, pode ainda estar registado na memória de erros o código de erro P0116 (sensor de temperatura).

Para solucionar a avaria, deve-se substituir o sensor de temperatura, encher com líquido de refrigeração e purgar o ar do sistema de refrigeração. No final dos trabalhos, deve-se eliminar as entradas na memória de erros.

Deve-se pressupor que esta informação também se aplica a outras motorizações do mesmo tipo de veículo.

