



Opel Corsa E — Direção desalinhada: Veículo foge para um dos lados

Ficha técnica

Fabricante	Opel
Modelo	Corsa E
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2014–2019
Sintoma	Veículo “foge” para um dos lados

ⓘ

Veículo “foge” para um dos lados

Nos veículos supracitados pode ser reclamado que este “foge” para um dos lados, apesar de o volante estar alinhado com a estrada.

Muitas vezes já foram colocadas em prática medidas que pareciam lógicas, mas que não resolveram a situação:

- Controlo da pressão dos pneus
- Controlo da suspensão (folga dos rolamentos/rótula; mola partida, amortecedor com defeito, etc.)
- Substituição das rodas
- Alinhamento das rodas
- Leitura da memória de erros (nenhum erro registado)

Para resolver o problema é possível calibrar o sensor do ângulo de viragem com um aparelho de diagnóstico. Por norma, após essa calibração o veículo já não tem a direção desalinhada.

