



BMW Série 1 — Espelhos retrovisores externos não recolhem com o controlo remoto

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	Série 1 (F40)
Motor	Todos os modelos sem sistema Keyless
Ano de fabrico	2019 -
Sintoma	Função de recolha dos espelhos / Fecho centralizado



Falha na função de recolha dos espelhos, bem como eventual avaria no fecho centralizado

Nos veículos supracitados pode ocorrer que os espelhos retrovisores externos não recolham, após fechar o carro com o controlo remoto. Além disso, a própria função de fecho do veículo com o controlo remoto pode estar avariada. O problema pode dever-se a um erro do software no módulo de comando multifunções. Para resolver o problema deve-se controlar primeiro a bateria e a tensão da rede de bordo. Se estiver na posse de uma segunda chave eletrónica, deve-se verificar até que ponto o problema também ocorre com essa chave. Além disso, deve-se proceder à leitura da memória de erros e apagar eventuais erros registados. Se as medidas supracitadas não resolverem o problema, deve-se atualizar o software do módulo de comando multifunções. A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella-Gutmann macsRemote Services ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs. Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.

