



Fiat 500 X — Motor vai abaixo após o arranque

Ficha técnica	
Fabricante	Fiat
Modelo	500X
Ano de fabrico	2014–2017
Sintoma	Motor não pega Motor vai abaixo após o arranque



O motor vai abaixo após o arranque

Nos veículos supracitados, o motor pode ir abaixo pouco depois do arranque, se as temperaturas exteriores forem baixas (-10 °C). Isto acontece frequentemente se o veículo tiver estado parado durante a noite.

Se o veículo for utilizado para viagens maioritariamente de curta distância, acumula-se no sistema de gás de escape água de condensação, que posteriormente congela baixas temperaturas exteriores e acaba por bloquear o fluxo de gases de escape. Isto faz com que o motor vá abaixo após o arranque.

Para resolver o problema, deve ser realizado um furo com uma profundidade máxima de 25 mm e um diâmetro de 3 mm na extremidade inferior do silenciador traseiro. Este garante o escoamento da água de condensação.