



Ford Focus — Avaria do painel de instrumentos combinado

Ficha técnica	
Fabricante	Ford
Modelo	Focus 1,6i 16V
Ano de fabrico	2006–2010
Sintoma	Falha descontrolada de todas as indicações e luzes de controlo no painel de instrumentos combinado



Ford Focus 1,6i 16V — Avaria do painel de instrumentos combinado

Se nos modelos supracitados for detetada uma falha nas indicações do painel de instrumentos combinado, acompanhada por problemas de aceleração, o problema pode dever-se a uma cablagem danificada na zona do pilar A direito. Nos conectores da cablagem para o painel de instrumentos podem ocorrer resistências de transição que causam esta falha.

Além disso, podem ainda ocorrer os seguintes sintomas:

- Redução de potência
- Dificuldades no arranque
- Motor de arranque não funciona esporadicamente
- Iluminação esporádica de todas as luzes de controlo no painel de instrumentos combinado
- A falha pode ser resolvida esporadicamente, desligando e ligando a ignição

Se, no âmbito dos trabalhos de diagnóstico tiver sido possível excluir outras causas para a avaria deve-se, neste caso, verificar a cablagem e os conectores e, se necessário, proceder à reparação ou substituição dos mesmos.

 Aviso

Observar neste contexto os avisos de reparação do fabricante automóvel!