

# HYUNDAI IX35 - Falhas de ignição, código de avaria P0301 | HELLA

**HYUNDAI**

**Ano de fabrico: 2010**

**Falhas de ignição, código de avaria P0301**

## **Luz de controlo do motor brilha**

Nos veículos supracitados podem ocorrer falhas de ignição que podem provocar "solavancos" do motor.

Durante estas falhas acende frequentemente a luz de controlo do motor e no aparelho de controlo é registado um código de avaria (falhas de ignição).

O código P0301 significa, p. ex., "Falhas de ignição, 1. cilindro".

Se a compressão, velas de ignição e bobinas tiverem sido verificadas e consideradas em bom estado, uma possível causa é um pino com defeito na ficha da cablagem do aparelho de comando do motor. O comando das bobinas pode, por exemplo, ser verificado com um osciloscópio. Se não existir nenhum sinal é possível utilizar um multímetro para controlar as linhas elétricas.

No caso de o pino, na ficha do aparelho de comando do motor, estar partido, o fabricante automóvel disponibiliza um cabo de reparação com pino.



Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. As apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.