

Honda Jazz — Ventoinha do habitáculo | HELLA

Honda

Jazz

Ano de fabrico: 2009–2012

Ventoinha do habitáculo

Nos veículos supracitados, pode ocorrer uma avaria parcial da ventoinha do habitáculo. Nestes casos, a ventoinha trabalha apenas na potência máxima.

A causa deste problema está frequentemente relacionada com um consumo de corrente excessivo do motor da ventoinha. Esse consumo excessivo implica a danificação do regulador da ventoinha. Se proceder exclusivamente à substituição do regulador, existe a possibilidade de uma avaria prematura.

O fabricante automóvel prevê, para estes casos, a substituição do regulador e da ventoinha.

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Remover a cobertura inferior na zona dos pés do acompanhante (LHD)
- Desmontar a ventoinha e substituí-la por uma versão modificada
- Desmontar o regulador da ventoinha e substituí-lo por uma versão modificada
- Executar um teste de funcionamento
- Voltar a montar a cobertura