



Hyundai Tucson — Códigos de erro P0320, P0321, P0322, P0323 e motor não pega

Ficha técnica	
Fabricante	Hyundai
Modelo	Tucson
Motor	Gasolina
Ano de fabrico	2004–2010
Sintoma	Códigos de erro P0320, P0321, P0322, P0323 Dificuldades no arranque Motor não pega



Motor não pega / Motor vai abaixo

Nos veículos supracitados podem surgir dificuldades no arranque ou o motor pode simplesmente não pegar. Event. podem ocorrer falhas de ignição. No módulo de comando do motor estão frequentemente registados os códigos de erro P0320, P0321, P0322, P0323 (ignição). A causa desse erro pode dever-se a uma interrupção esporádica do sinal do sensor de posição da cambota.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo:

- Desconectar a ficha do sensor de posição da cambota e controlar os pinos relativamente a sujidade e/ou corrosão
- Event. pode ser necessário limpar ou substituir os pinos.
- Se os pinos da ficha não apresentarem quaisquer sinais de sujidade ou de corrosão, o problema pode dever-se a um defeito do sensor
- Após a reparação deve-se apagar a memória de erros

- Realizar uma prova de estrada

