

Mercedes-Benz CLK (W209) - Ruídos na polia do compressor do ar condicionado | HELLA

Mercedes-Benz

CLK (W209)

Ano de fabrico: 2002 até 2006

Ruídos na polia do compressor do ar condicionado

Se neste veículo forem reclamados ruídos na zona do compressor do ar condicionado, uma possível causa pode ser a polia do compressor do ar condicionado. Para prevenir possíveis diagnósticos defeituosos (p. ex. compressor avariado), existe a possibilidade de utilizar uma correia de teste (correia poly-V) para realizar uma identificação da possível avaria. Correia de teste para o diagnóstico de erros 6PK2315 / aprox. 2315mm.

Para este efeito, deve desmontar-se a correia poly-V original e montar a correia poly-V de teste mais curta, de modo que a polia do compressor do ar condicionado não seja utilizada (ver figura). De seguida ligar o motor e verificar se os ruídos reclamados persistem.

Se o ruído desaparecer (na zona do compressor do ar condicionado) deve montar-se uma nova correia poly-V. Além disso, deve-se verificar e event. substituir os componentes periféricos (tensor da correia, amortecedor de vibrações, braço tensor, rolo tensor, polia guia e de desvio). Por fim montar a correia poly-V original e realizar um teste final.