

Mercedes-Benz W210 - Iluminação da luz de controlo ESP | HELLA

Mercedes-Benz

W210

Todos os modelos com ESP

Ano do modelo: 2000

Iluminação da luz de controlo ESP

Se houver reclamações sobre a falha acima mencionada, o problema pode ser causado por um interruptor da luz de travão (interruptor da posição do pedal do travão) com defeito ou incorreto. A taxa de erro C1200 também pode ser guardada na unidade de controlo ESP ao mesmo tempo.

Remova o interruptor da luz de travão e inspecione visualmente se o número da peça está correto.

Nota:

A peça n.º 001 545 2109 não é o interruptor da luz de travão correto neste caso.

Remova o interruptor da luz de travão, verifique visualmente se o número da peça está correto e instale o novo interruptor de posição do pedal do travão correto.

Interruptor da luz de travagem (peça de reposição n.º:) 001 545 3109

Em seguida, limpe as entradas existentes na memória de erros.