

Mercedes Classe C - Descarga da bateria devido a uma corrente de repouso demasiado elevada | HELLA

Mercedes

Classe C (W203)

Tipo: C320

Ano do modelo: 2000 a 2006

Descarga da bateria devido a uma corrente de repouso demasiado elevada

Os veículos acima mencionados podem sofrer descargas completas da bateria devido a um mau funcionamento na unidade de controlo do ajuste do banco. Uma corrente ociosa (corrente de falha) de até 1,2 amperes pôde ser medida em parte.

O ajuste do assento ainda funciona parcialmente.

Uma possível causa para isso pode ser o mau funcionamento da unidade de controlo do ajuste do banco, localizada por baixo do banco do condutor.

A penetração de humidade no interior do veículo, em particular na unidade de controlo do ajuste dos bancos, também pode ter impacto na causa da avaria. Em casos específicos, foi identificada uma corrosão menor na área do conector.

Nota:

Neste caso, a causa da avaria foi a unidade de controlo do ajuste do banco do lado do condutor. Para estas avarias, o fabricante do veículo recomenda a substituição de ambas as unidades de controlo de ajuste dos bancos.