

Mercedes W 204 — Ruídos na válvula de recirculação do ar | HELLA

Mercedes

W 204

Ano de fabrico: a partir de 2007

Ruídos na válvula de recirculação do ar

Nos veículos supracitados, podem surgir ruídos de rangido ou crepitantes na área da caixa do evaporador. As molas da válvula de recirculação do ar podem ser a causa.

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Retirar a cobertura por baixo do painel de instrumentos
- Desmontar o porta-luvas
- Desmontar as molas antigas da válvula de recirculação do ar
- Montar novas molas (A2048310079) e lubrificar os pontos de fixação
- Realizar um teste de funcionamento
- Montar o porta-luvas e a cobertura