

Mini (R50/52/53) - Luzes de travagem constantemente acesas | HELLA

Mini (R50/52/53)

Modelos dos anos 2002-2006

Todos os modelos com ar condicionado

Se um cliente reclamar do problema acima, isso pode ser causado pela entrada de água no chicote de cabos relevante. O entupimento dos drenos de água da caixa do evaporador leva ao acúmulo de água. A água transbordada penetra através da ligação do conector no chicote de cabos instalado na caixa do evaporador. Às vezes, o próprio arnês pode ser a causa. Uma instalação incorreta do chicote pressiona as mangueiras de drenagem, reduzindo a secção transversal. Neste caso, proceda da seguinte forma:

- Verifique o fluxo dos escoamentos de água e limpe-os, se necessário.
- Verifique o percurso do chicote de cabos e redirecione-o, se necessário.
- Seque a conexão do conector e verifique se há corrosão. Limpe ou substitua, se necessário.