

Nissan X-Trail (T31) - Falha na direção assistida | HELLA

Nissan

X-Trail (T31)

Motor: 2.5 i 16V

Ano do modelo: 11/2006 - 09/2008

Falha na direção assistida

A luz indicadora ESP acende

Se o problema acima mencionado for detetado, uma possível causa pode ser uma unidade de controlo defeituosa do sistema de direção assistida.

Notas de reparação

Para excluir outras possíveis causas de mau funcionamento, devem ser realizados testes elétricos e mecânicos do sistema (de acordo com as especificações do fabricante do veículo) e também uma consulta do código de falha utilizando uma unidade de diagnóstico adequada.

Os seguintes códigos de erro podem ser definidos.

-C05D6 Unidade de controlo da direção assistida, erro do processador

-U0131 Barramento de dados, unidade de controlo da direção assistida, sem comunicação

Se não forem diagnosticados mais erros, a unidade de controlo deve ser substituída.

Pode ser necessário recalibrar a posição zero do volante.

IMPORTANTE

Tenha em atenção que esses trabalhos de reparação só devem ser realizados por uma oficina especializada autorizada e que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser respeitadas!