

Opel Astra H Ruídos / Avaria do alternador| HELLA

Opel

Astra H

Ano de fabrico: a partir de 2004 -

Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL

Ruídos / Avaria do alternador

Nos veículos supracitados, uma roda livre do alternador com defeito pode provocar a avaria prematura do mesmo

A inexistência ou o defeito de uma capa de proteção na polia da roda livre implica um desgaste prematuro do rolamento. Este desgaste faz-se notar por ruídos (causados por danos nos rolamentos).

Para resolver o problema deve-se substituir a roda livre ou o alternador.

Aviso: assegurar que a capa de proteção seja montada durante a montagem do alternador. Esta pode ser encomendada separadamente ao fabricante automóvel através da referência: 93167817.

As figuras mostram a capa de proteção e a roda livre:



