



Opel Astra-J Sports Tourer — Indicação “Code 16” no display

Ficha técnica	
Fabricante	Opel
Modelo	Astra-J
Sintoma	Indicação “Code 16” no display



Opel Astra-J Sports Tourer — Indicação “Code 16” no display

No display ([Fig.1](#)) é exibido “Code 16”, com o aviso para consultar o manual de instruções. O código de erro “Diagnosegerät_B3881” é referente à avaria da luz de presença traseira ou do circuito elétrico.

Verificar as funções de luz e trocar a lâmpada incandescente da luz de travão. Para isso, abrir o revestimento de acabamento traseiro e desapertar as duas porcas de orelhas ([Fig. 2](#)). De seguida, retirar a luz traseira da carroçaria.

Trocar a lâmpada incandescente P21WP21W ([Fig. 3](#)). Controlar os contactos das fichas relativamente a corrosão.

Eliminar, com um aparelho de diagnóstico, eventuais mensagens de erro registadas no módulo de comando. Montagem na ordem inversa.



Fig. 1: no display é exibido “Code-16”

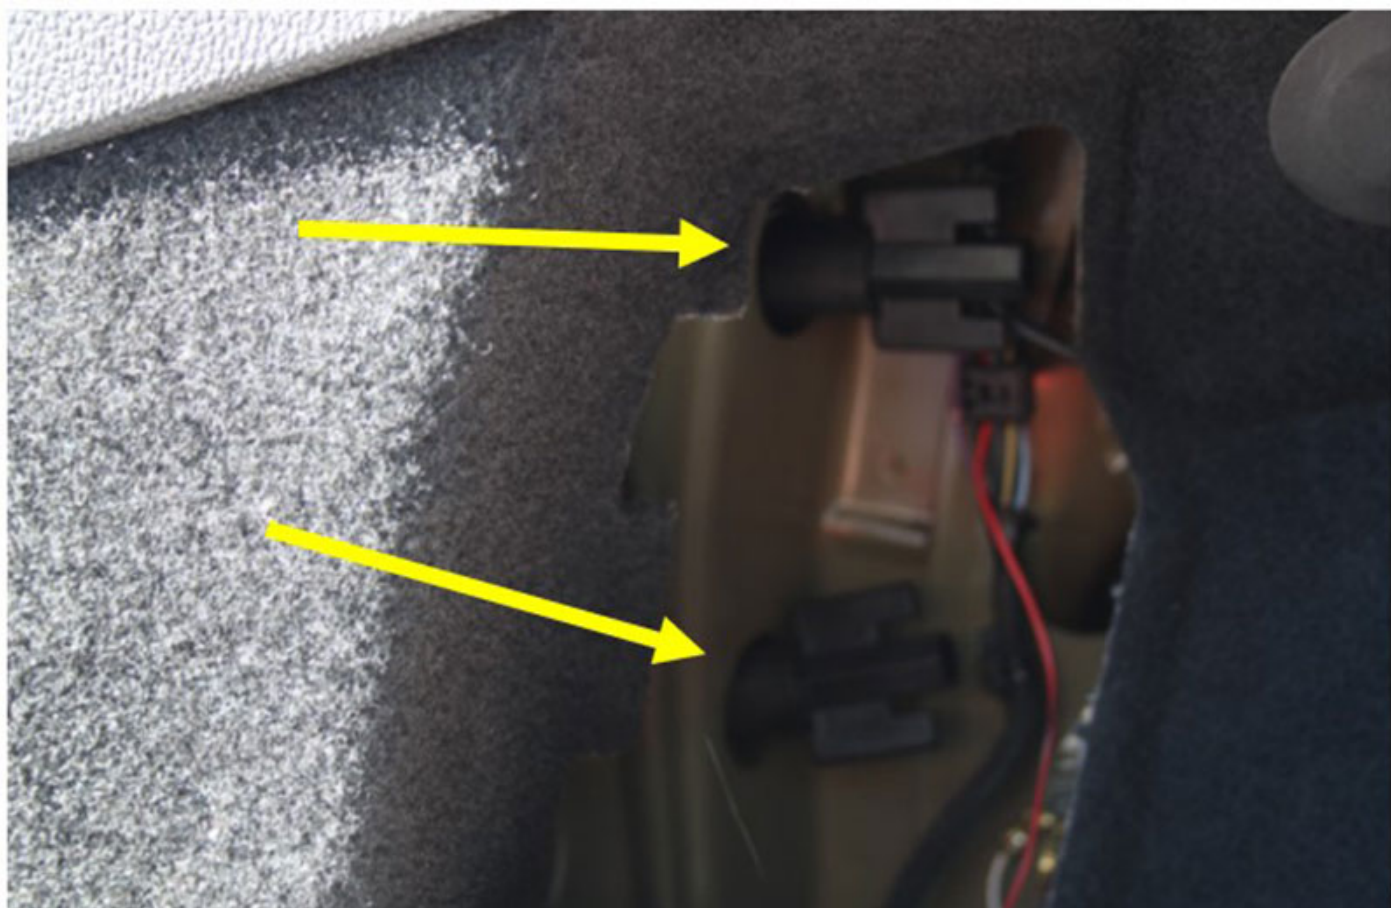


Fig.2: revestimento de acabamento interno

OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10)
10/10 →

 BREMSLEUCHTE

P21W

21 W
12 V



STANDARD **LONG LIFE**

Exact Fit

 UP TO 3x LONGER LIFETIME

BLISTER	
1x 	8GA 002 073-123
KARTON	
10x 	8GA 002 073-121

BLISTER	
1x 	8GA 002 073-183
KARTON	
10x 	8GA 002 073-271

Fig.3: Lâmpada incandescente P21W