

Opel Astra K - Acendimento da luz de aviso do motor | HELLA

Opel

Astra K

Ano do modelo: 2015-2018

Motor: todos os motores diesel 1.6

A luz de aviso do motor acende

Neste caso de reparação, o cliente reclama que a luz de aviso do motor acende durante a condução.

Os seguintes códigos de falha podem ser definidos:

-P0263 Cilindro 1 - Falha na saída do cilindro/compensação do cilindro

-P0266 Cilindro 2 - Falha na saída do cilindro/compensação do cilindro

-P0269 Cilindro 3 - Falha na saída do cilindro/compensação do cilindro

-P0272 Cilindro 4 - Falha na saída do cilindro/compensação do cilindro

Neste caso, a calibração do virabrequim está com defeito, o que leva aos problemas mencionados acima.

Para excluir outras possíveis causas de erro, devem ser realizados testes elétricos e mecânicos do sistema (de acordo com as especificações do fabricante do veículo).

Se não houver outras falhas, o sensor do virabrequim deve ser recalibrado utilizando uma unidade de diagnóstico adequada.

Por fim, deve ser realizado um teste de condução e outra consulta de códigos de erro para verificar o trabalho de reparação.

Importante:

Tenha em atenção que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser sempre respeitadas e que esses trabalhos de reparação só devem ser realizados por uma oficina especializada autorizada.