

Opel Astra K - Ruídos na zona do pilar C | HELLA

Opel

Astra K

Ano do modelo: 2015-2018

Todas as 5 portas

Ruídos na área do pilar C

Neste caso de reparação, o cliente critica um ruído desagradável e estridente na área do pilar C durante a condução.

Resolução de problemas:

Ao verificar o mecanismo de bloqueio da porta, verifica-se que o parafuso de fixação inferior (figura 1) da placa de bloqueio da porta foi feito demasiado comprido. Isso resulta em contacto entre a ponta do parafuso e a chapa metálica interna do pilar C direito (também pode afetar o pilar C esquerdo).

Solução:

- Desmonte o parafuso de fixação (figura 1)
- Encurtar o parafuso em aproximadamente 1,5 mm na ponta do parafuso (figura 2)
- Instale o parafuso de fixação e aperte com o binário especificado pelo fabricante do veículo.
- Repita esta medida no lado esquerdo, se necessário (placa de bloqueio do pilar C esquerdo)

Por fim, deve ser realizado um teste de condução para verificar o trabalho de reparação.

Tenha em atenção que esse trabalho só deve ser realizado por uma oficina especializada autorizada e que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser respeitadas!

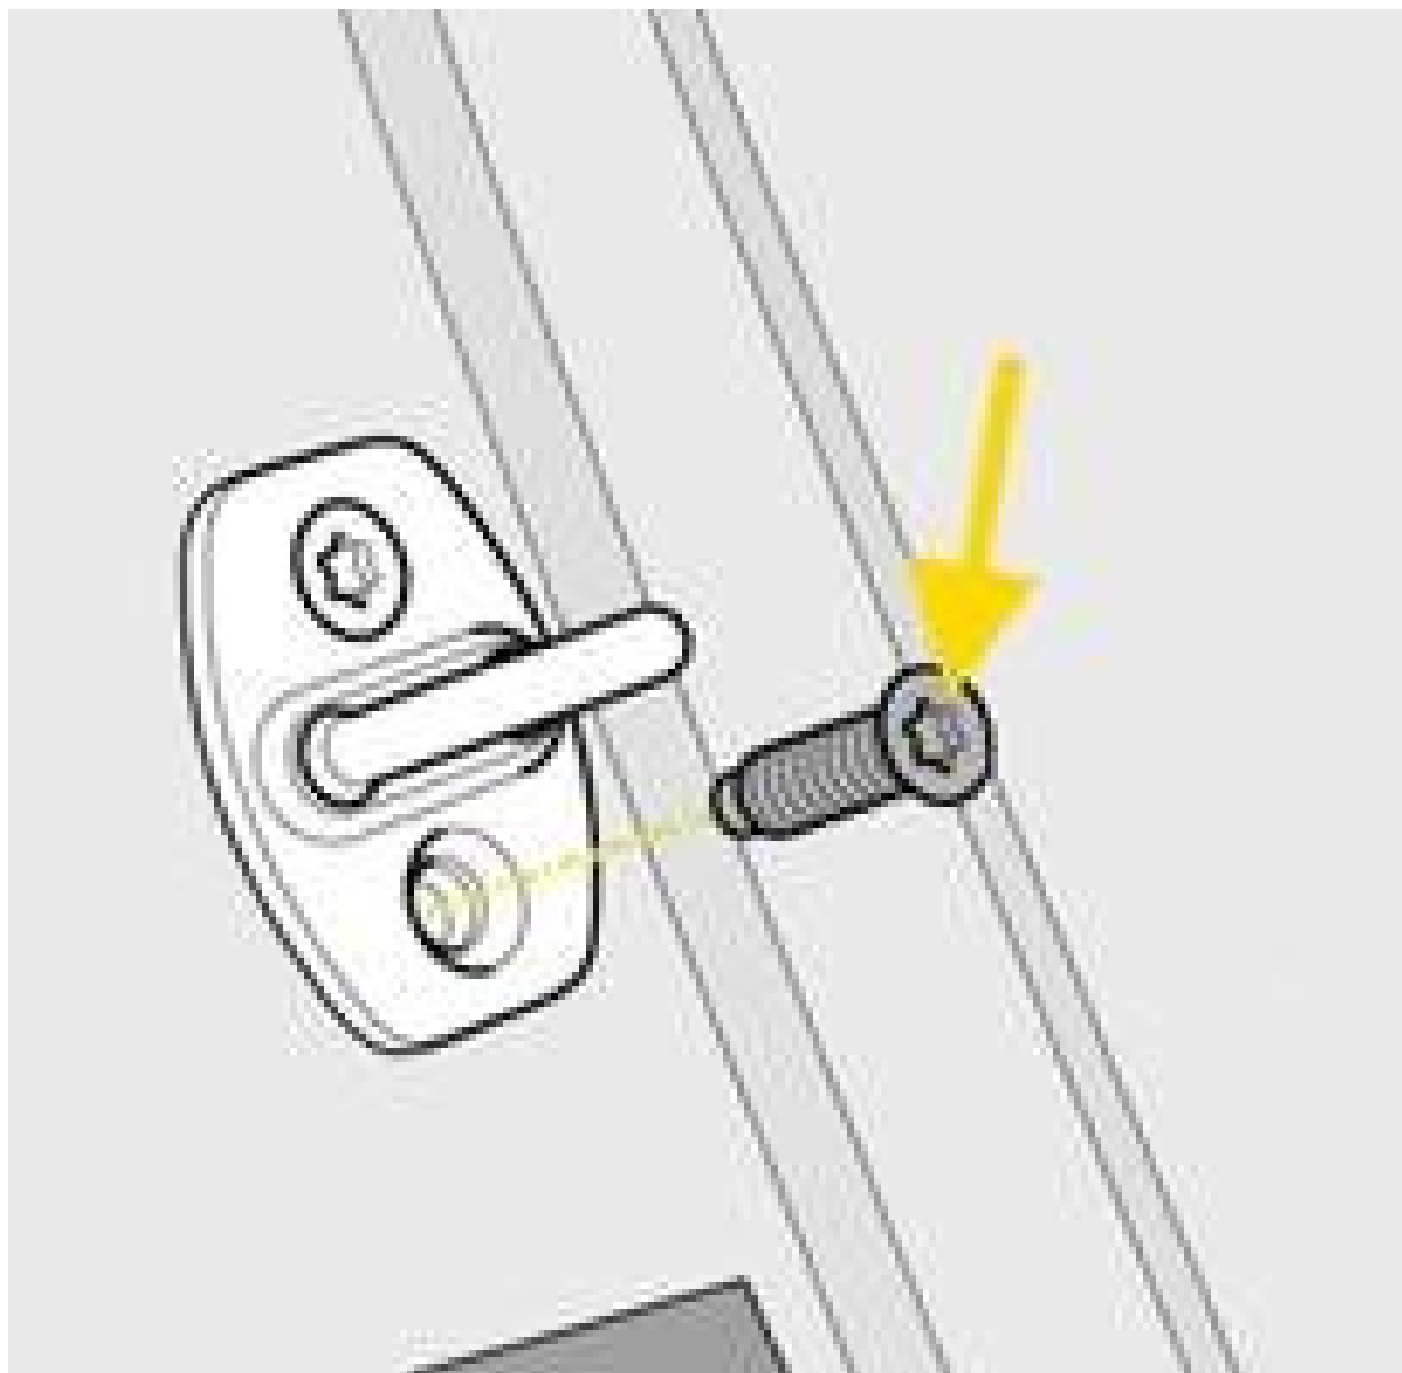


Figura 1