

Opel Corsa D — Chiadeira durante a travagem | HELLA

Opel

Corsa-D

Ano de fabrico 2007


Motor: Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

Sistema de travagem dianteiro

Chiadeira durante a travagem

Caso não seja possível atribuir o sintoma supramencionado a qualquer defeito reconhecível no travão de roda, uma possível causa poderá ser um desacoplamento insuficiente entre o calço do travão e a pinça de travão. Para melhorar o conforto, o fabricante do veículo instalou as chamadas “Piston Caps” no êmbolo (A) da pinça de travão.

Em caso de reclamação, estas devem ser verificadas e, se necessário, substituídas. Nos veículos afetados sem “Piston Caps”, estas podem ser montadas posteriormente.

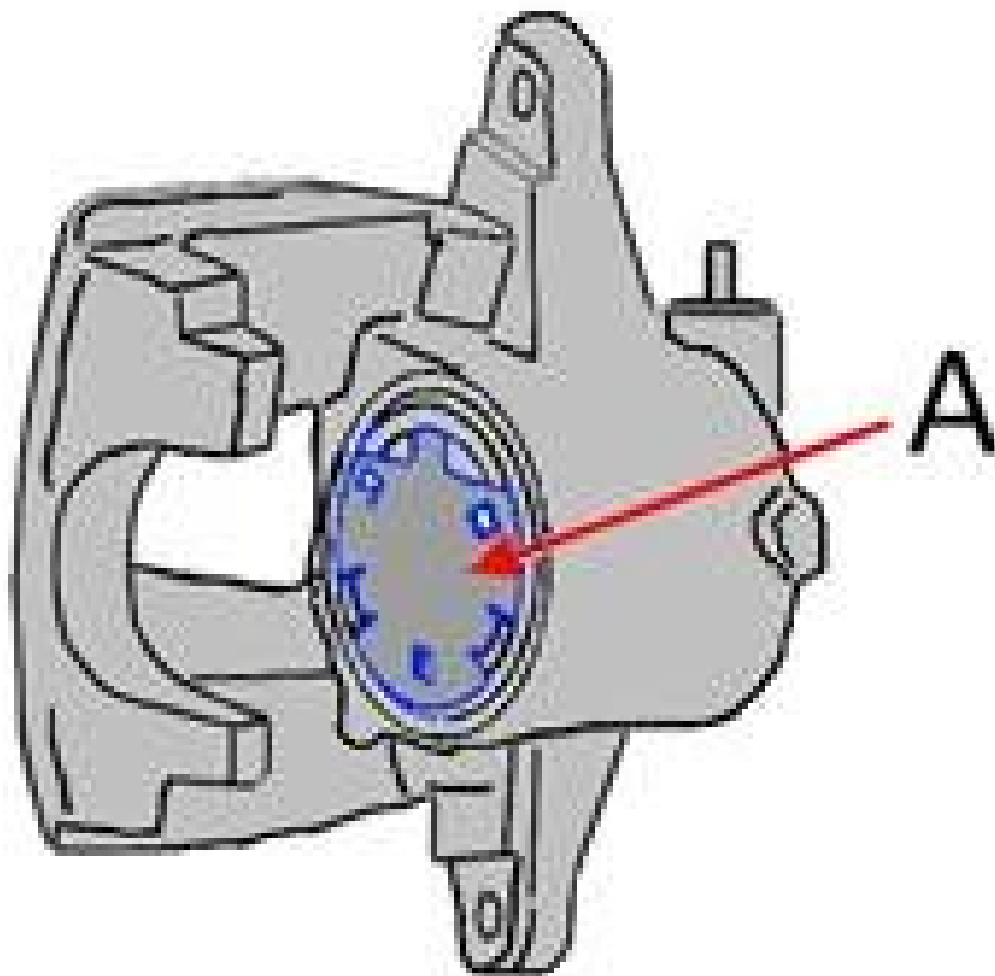

Aviso


Estas “Piston Caps” adicionais (B) estão incluídas na produção a partir do seguinte VIN.

Eisenach: W0L0SDL0876108784

Zaragoza: W0L0SDL6874284654

Número de peça sobressalente “Piston Cap”: Opel 93169307

Observe neste resumo os avisos de manutenção e de reparação do fabricante do veículo!

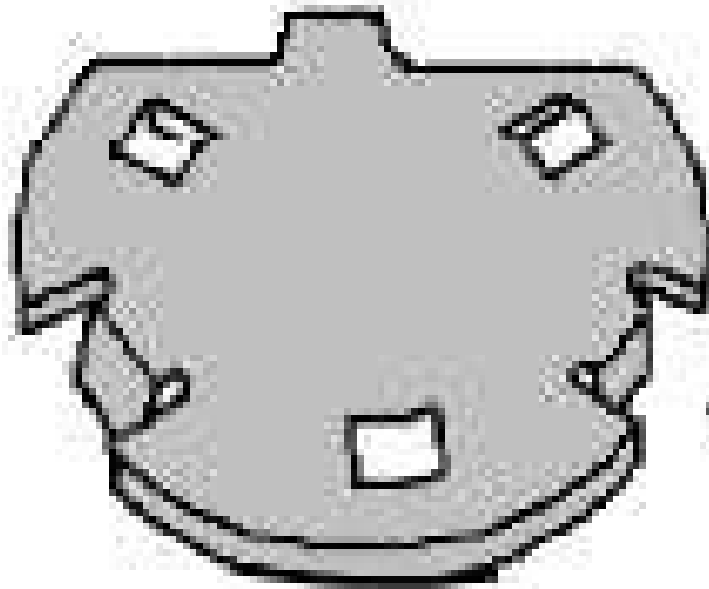

B