

Opel Corsa D, todos os modelos — Código de erro C0035 ou C0040 registado no módulo de comando | HELLA

Opel Corsa D

Ano de fabrico, a partir de 2007

Todos os modelos

Luz de aviso do sistema de travagem antibloqueio (ABS) ativado

Código de erro C0035 ou C0040 registado no módulo de comando

Se, nos veículos supracitados, estiver registado o código de erro C0035 “Sensor de velocidade de rotação das rodas dianteiras esquerdas” ou C0040 “Sensor de velocidade de rotação das rodas dianteiras direitas”, este pode dever-se a sujidade no anel do sensor de ABS.

Neste caso, devem ser realizados os seguintes trabalhos, antes de substituir os sensores.

- Desmontar o sensor de ABS
- Controlar o sensor, através da abertura na manga do eixo, relativamente a massa lubrificante ou partículas de sujidade
- Se necessário, limpar o anel do sensor do ABS com um cotonete embebido em produto de limpeza dos travões
- Secar os componentes com ar comprimido

Verificar seguidamente no anel do sensor, se a limpeza alcançou os resultados pretendidos