

Opel Insignia — Funcionamento irregular do motor, perda de potência e a luz de controlo do motor acende | HELLA

Opel

Insignia

Ano de fabrico: 2009–2010

Código do motor: A20DT x

Funcionamento irregular do motor, perda de potência e a luz de controlo do motor acende

Nos veículos supramencionados, pode ocorrer a perda de potência do motor e, ao mesmo tempo, a luz de controlo do motor pode acender.

No módulo de comando do motor, estão registados os seguintes códigos de erro:

- P2282 equivalente a uma entrada de ar parasita entre a borboleta do acelerador e a válvula de admissão
- P2458 equivalente a filtro de partículas diesel, processo de regeneração, período de tempo da falha de funcionamento

Se um controlo visual no compartimento do motor revelar que o tubo flexível do ar de sobrealimentação se soltou do bocal do intercooler, a causa pode ser uma braçadeira de aperto defeituosa.

A braçadeira de aperto pode não ter um efeito de aperto suficiente.

Para retificar o problema, a ligação deve ser limpa e deve ser utilizado um grampo de parafuso para a fixação do tubo flexível.

O fabricante do veículo já identificou este problema.

A partir do VIN: WOLGT8EM1A1109304, são utilizados grampos de parafuso na produção.