

Opel Meriva B — Código de erro: C0298 | HELLA

Opel Meriva B

Ano de fabrico 2010–2013

Todos os modelos com travão de estacionamento elétrico (EPB)

Luz de aviso EPB ativada

Código de erro: C0298

Interruptor de desbloqueio do travão de estacionamento “Circuito elétrico com defeito”

Se este defeito for detetado nos veículos supracitados, este pode dever-se a um funcionamento incorreto do interruptor do travão de estacionamento elétrico.

Uma deformação da tampa cromada pode provocar o encravamento do interruptor.

Nestes casos, deve-se controlar a situação de montagem entre o interruptor e a tampa cromada, por baixo do revestimento na alavanca de velocidades.

Se for detetada a falta de espaço, deve proceder-se à substituição da tampa cromada e do revestimento.

