

Opel Signum - Mangueira do arrefecedor do ar de sobrealimentação com defeito

Opel

Signum

Ano do modelo: 2006 - 2008

Mangueira do arrefecedor do ar de sobrealimentação com defeito

Perda de potência do motor

Nos veículos acima mencionados, uma mangueira defeituosa do arrefecedor do ar de sobrealimentação pode causar uma perda de potência do motor.

Em alguns veículos, o raio de curvatura na mangueira superior do arrefecedor do ar de sobrealimentação é demasiado estreito. Isso significa que as vibrações do motor não são absorvidas suficientemente, o que pode causar rachaduras na mangueira do turbo.

Isso inevitavelmente levará a uma perda substancial de potência do motor.

Para remediar isso, a mangueira deve ser substituída. É importante garantir um raio de curvatura adequado.

Por favor, tenha em atenção esta informação, especialmente no que diz respeito a reclamações relacionadas com a potência do motor.