

Opel Vectra C - Perda de potência do motor | HELLA

Opel

Vectra C

Ano do modelo: 2006 - 2008

Perda de potência do motor

Tubo do intercooler com defeito

Nos veículos supracitados, um tubo com defeito do intercooler pode originar uma perda da potência do motor.

Em alguns veículos o raio de curvatura no tubo superior do intercooler é demasiado apertado. Em consequência as vibrações do motor não são suficientemente amortecidas e podem formar fissuras no tubo do turbo.

Consequentemente o motor sofre uma redução substancial da potência.

Para resolver o problema deve-se substituir o tubo. Durante a instalação deve-se assegurar que o raio de curvatura seja adequado.

Prestar atenção a esta informação, especialmente em combinação com reclamações relacionadas com a potência do motor.