

Opel Vivaro — A luz de controlo do motor acende | HELLA

Opel

Vivaro

Ano de fabrico: 2011–2013

VIN: BV600001–DV602062

Código do motor: M9R-630

A luz de controlo do motor acende.

No veículo supramencionado, a luz de controlo do motor acende durante a condução em descidas por um período prolongado.

Além disso, os códigos de erro P0201, P0202, P0203 e P0204 (equivalente a:

Válvula de injeção/Bico 1–4, falha de funcionamento do circuito elétrico) são armazenados no módulo de comando do motor.

Neste caso, a causa pode ser uma calibração incorreta do módulo de comando do motor.

O fabricante do veículo já identificou este problema.

Uma atualização do software estará disponível a partir da semana 5/2013.

A partir de 2012.11.26 e do VIN WOLF7B1AEDV602062, é utilizado um software modificado na produção.