

Peugeot 307 - Falha na luz de estacionamento esquerda / luz traseira e luz da matrícula | HELLA

Peugeot

307

Ano de fabrico: até 13/05/2005

3 e 5 portas sem piloto de estacionamento

Nos veículos acima mencionados, o chicote elétrico pode ser danificado na área entre o para-choques e o suporte do para-choques. Além disso, o fusível F22 na caixa de fusíveis/placa de relés do painel de instrumentos pode ter queimado.

Isso pode causar a falha das luzes de estacionamento, luzes traseiras e luzes da matrícula.

Um chicote elétrico demasiado longo da luz da matrícula direita é uma causa possível.

Neste caso, proceda da seguinte forma:

- Exponha os cabos da luz da matrícula
- Repare os cabos danificados.
- Enrole o cabo da luz da matrícula direita para que fique com o mesmo comprimento do cabo da luz da matrícula esquerda.