

Porsche 911 - Desgaste irregular e elevado das pastilhas do travão de disco.

Porsche

Modelo 911

Tipo 964,933,996

Desgaste irregular e elevado das pastilhas do travão de disco.

Montagem difícil das pastilhas.

Se nos veículos supracitados as pinças dos travões forem de difícil montagem no eixo dianteiro e traseiro, este problema pode dever-se a corrosão e sujidade na chapa guia da pinça do travão. Estas impurezas provocam o encravamento das pinças nas guias e conseqüentemente um elevado desgaste, desgaste irregular, chiar e aumento da temperatura dos travões.



Aviso de montagem

Devem ser realizados os seguintes trabalhos:

- Limpeza correta da pinça do travão, eventualmente desmontar e limpar as chapas guia.
- Controlar o desgaste das chapas guia e eventualmente substituir.
- Limpar e lubrificar as superfícies de encosto das chapas guia.

Recomendamos a utilização do lubrificante Hella PAGID sem substâncias metálicas.

Referência: 8 DX 355 370-011