

Range Rover Sport V8 - Ruído (rangido/chiado) no painel de instrumentos | HELLA

Range Rover

Sport V8 – 4,2 L (2006-2008) e LR3 (2005-2008)

Ruído (rangido/chiado) na área do painel de instrumentos



Solução:

- Lubrifique os eixos de acionamento de recirculação.
- Para tal, remova o porta-luvas, a tampa lateral do sistema de áudio, os painéis de cobertura da consola central direita e os painéis de cobertura do porta-luvas (veja a foto para saber as posições).
- Depois de remover essas peças, ligue a ignição e ajuste o ar condicionado para ar fresco.

- Os eixos de transmissão estão agora visíveis.
- Desligue a ignição e lubrifique as hastes com lubrificante adequado.
- Volte a ligar a ignição e mude o ar condicionado do modo ar fresco para o modo recirculação várias vezes (até 10 vezes).
- Se o ruído não ocorrer mais, reinstale as peças.