

Renault Kangoo 1 - Fecho centralizado não destrava a porta de correr esquerda | HELLA

Renault

Kangoo 1, fase 2

Todos os modelos com fecho centralizado e porta de correr esquerda

Anos de fabrico: 2003- 2006

Fecho centralizado não destrava a porta de correr esquerda

Se neste tipo de veículo for reclamado o tipo de erro supracitado, a avaria pode dever-se a um sensor defeituoso no bocal do depósito do combustível ou uma tampa do depósito do combustível errada.

A função de segurança do veículo tem o intuito de prevenir ferimentos ou danos durante a abertura da porta de correr com a tampa do depósito do combustível aberta. Caso contrário a porta de correr poderia colidir com a tampa do depósito.

A identificação é realizada por um sensor indutivo no bocal do depósito, que deteta um íman integrado na tampa do depósito.

Neste caso deve-se verificar o bom funcionamento do sensor e se a tampa do depósito do combustível está em conformidade.

Substituir um eventual componente com defeito.

Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitida com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.